

Betriebs- und Wartungsanleitung
Regelventil ECOTROL®
Baureihe 8C

Originalbetriebsanleitung

© ARCA Regler GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Titelbildhintergrund: Freepik.com

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 1 | Allgemeine Angaben | 5 |
| 1.1 | Gültigkeit der Anleitung | 5 |
| 1.2 | Kontaktdaten | 5 |
| 1.3 | Mitgeltende Dokumente | 5 |
| 1.4 | Aufbewahrungsort der Anleitung | 5 |
| 1.5 | ARCA ONSITE | 5 |
| 2 | Sicherheit | 7 |
| 2.1 | Allgemeine Sicherheitsinformationen | 7 |
| 2.2 | Symbol- und Hinweiserklärung..... | 7 |
| 2.3 | Aufbau der Warnhinweise | 7 |
| 2.4 | Bestimmungsgemäße Verwendung | 8 |
| 2.5 | Bestimmungswidrige Verwendung | 9 |
| 2.6 | Restrisiken..... | 9 |
| 2.7 | Qualifikation des Personals..... | 9 |
| 2.8 | Sorgfaltspflicht des Betreibers..... | 10 |
| 2.9 | Persönliche Schutzausrüstung..... | 11 |
| 3 | Transport, Lagerung und Verpackung | 12 |
| 3.1 | Transport | 12 |
| 3.2 | Lagerung | 12 |
| 3.3 | Verpackung | 12 |
| 4 | Typenschild | 13 |
| 5 | Typenschlüssel | 14 |
| 6 | Schnittzeichnungen | 15 |
| 6.1 | Teileliste | 15 |
| 6.2 | 8C1-P1 | 17 |
| 6.3 | 8C1-P1 | 17 |
| 6.4 | 8C1-L1-LK1 | 18 |
| 6.5 | 8C1-P1-BG..... | 18 |
| 6.6 | 8C3-L1..... | 19 |
| 6.7 | 8C4-P1 | 20 |
| 6.8 | 8C5-P1 bis -50°C | 21 |
| 6.9 | 8C7-P1 | 22 |
| 7 | Funktionsbeschreibung | 23 |
| 8 | Einbau | 24 |
| 9 | Inbetriebnahme / Außerbetriebnahme | 26 |
| 10 | Instandhaltung | 28 |
| 10.1 | Pflege | 28 |
| 10.2 | Wartung..... | 28 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 10.3 | Spindelabdichtung - Detail X | 28 |
| 10.3.1 | V-Manschetten | 29 |
| 10.3.2 | Packungsringe..... | 30 |
| 10.3.3 | Formring | 30 |
| 11 | Demontage / Montage der Armatur | 31 |
| 11.1 | Vorgehensweise | 31 |
| 11.2 | Antrieb | 31 |
| 11.3 | Deckelflansch | 31 |
| 11.4 | Spindelabdichtung..... | 32 |
| 11.5 | Gleitlager | 32 |
| 11.6 | Zwischenflansch (bei Ausführung mit Faltenbalg)..... | 32 |
| 11.7 | Zylinderrohr (bei Ausführung mit Druckentlastung)..... | 32 |
| 11.8 | Kegel | 33 |
| 11.9 | Spindel | 33 |
| 11.10 | Entlastungsdichtung - Detail Z (bei Ausführung mit Druckentlastung)..... | 35 |
| 11.11 | Distanzrohr & Sitz..... | 36 |
| 12 | Drehmomenttabellen - Schraubenverbindungen | 38 |
| 12.1 | Schrauben nach DIN EN ISO 4017/4014, DIN 939..... | 38 |
| 12.2 | Schrauben nach DIN 2510 | 38 |
| 12.3 | Schrauben nach ASME B16.5..... | 38 |
| 12.4 | 6-kt Mutter (57)..... | 38 |
| 13 | Störungsbeseitigung | 40 |
| 14 | Entsorgung und Recycling..... | 41 |

1 Allgemeine Angaben

Diese Betriebsanleitung enthält Anweisungen, das Produkt sicher und fachgerecht einzubauen, in Betrieb zu nehmen und zu warten.

Die Zielgruppe für diese Betriebsanleitung ist ausschließlich speziell geschultes und autorisiertes Fachpersonal.

Bei Problemen, die nicht mit Hilfe dieser Betriebsanleitung gelöst werden können, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Hersteller auf.

Technische Änderungen des Produktes bleiben jederzeit vorbehalten.

1.1 Gültigkeit der Anleitung

Diese Betriebsanleitung ist für das Produkt, gemäß der im Gerätepass beschriebenen Ausführung, gültig.

1.2 Kontaktdaten

Weitere Informationen zum Produkt erhalten Sie unter:

Herstelleranschrift

ARCA Regler GmbH
Kempener Str. 18
D-47918 Tönisvorst
Tel.: +49 (0) 2156-7709-0
Fax: +49 (0) 2156-7709-55
E-Mail: sale@arca-valve.com
www.arca-valve.com

1.3 Mitgeltende Dokumente

Das Produkt kann als Bestandteil eines Stellgerätes ausgeliefert werden und mit zusätzlichen Komponenten ausgestattet sein, die in eigenständigen Betriebsanleitungen beschrieben sind. Die darin enthaltenen Anweisungen sowie Warn- und Sicherheitshinweise sind ebenfalls zu beachten.

Des Weiteren gelten zu dieser Betriebsanleitung folgende Dokumente:

- Gerätepass
- Einbauzeichnung

1.4 Aufbewahrungsort der Anleitung

Die Betriebsanleitung sowie sämtliche mitgeltenden Dokumente sind Bestandteil des Produktes und müssen, in unmittelbarer Nähe des Produktes für das Personal jederzeit zugänglich, aufbewahrt werden.

1.5 ARCA ONSITE

Abnahmeunterlagen (wenn bestellt) und Betriebs-Dokumentation zu diesem Produkt sind über unser ARCA ONSITE Portal abrufbar.

Zwei Möglichkeiten stehen hierzu zur Verfügung:

1. Scannen Sie den **QR Code**¹, der sich am Produkt befindet. Weitere Eingaben sind nicht erforderlich.

2. Rufen Sie die Webseite **<https://onsite.arca-valve.com/search>** auf und geben Sie die ARCA-Auftrags-Nr. und die ARCA-Serial-Nr. ein. Die Auftrags-Nr. und die Serial-Nr. finden Sie im Gerätepass und in unserer Auftragsbestätigung.

Eingabebeispiel

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 2512345 | 1234567 |
| <input type="button" value="Search"/> | <input type="button" value="Clear"/> |

[← back / zurück](#)

Abb. 1: ARCA ONSITE

¹ **QR Code** ist ein eingetragenes Warenzeichen von DENSO WAVE INCORPORATED

2 Sicherheit

2.1 Allgemeine Sicherheitsinformationen

Die Betriebsanleitung enthält detaillierte Beschreibungen, um das Produkt sicher einzubauen, in Betrieb zu nehmen und zu warten.

- Lesen Sie diese Betriebsanleitung aufmerksam durch, um sich mit dem Produkt vertraut zu machen.
- Die Informationen in diesem Kapitel sind besonders zu beachten.

2.2 Symbol- und Hinweiserklärung

Sicherheitshinweise und Warnungen dienen der Abwendung von Gefahren für Leben und Gesundheit von Benutzern oder Instandhaltungspersonal bzw. der Vermeidung von Sachschäden. Sie werden durch die hier definierten Signalbegriffe hervorgehoben. Sie sind darüber hinaus an der Stelle ihres Erscheinens durch Warnsymbole (Piktogramme) gekennzeichnet. Die verwendeten Signalbegriffe haben folgende Bedeutung:



GEFAHR

Bedeutet, dass Tod, schwere Körperverletzung und/oder erheblicher Sachschaden eintreten werden, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen und eingehalten werden.



WARNUNG

Bedeutet, dass Tod, schwere Körperverletzung und/oder erheblicher Sachschaden eintreten können, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen und eingehalten werden.



VORSICHT

Bedeutet, dass eine leichte Körperverletzung und/oder ein Sachschaden eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen und eingehalten werden.



HINWEIS

Ist eine wichtige Information über das Produkt selbst, die Handhabung des Produktes, auf die besonders aufmerksam gemacht werden soll.

2.3 Aufbau der Warnhinweise

Abschnittsbezogener Warnhinweis

Abschnittsbezogene Warnhinweise beziehen sich auf ganze Kapitel, Abschnitte oder mehrere Absätze innerhalb dieser Betriebsanleitung. Abschnittsbezogene Warnhinweise sind wie folgt aufgebaut:



⚠ GEFAHR

Art und Quelle der Gefahr

Mögliche Folgen bei Nichtbeachtung

- ▶ Maßnahme zur Vermeidung der Gefahr
- ▶ Weitere Maßnahmen

Eingebetteter Warnhinweis

Eingebettete Warnhinweise beziehen sich auf einen bestimmten Bereich innerhalb eines Abschnitts. Sie gelten für kleinere Informationseinheiten als die abschnittsbezogenen Warnhinweise. Eingebettete Warnhinweise sind wie folgt aufgebaut:

⚠ GEFAHR! Anweisung zur Vermeidung einer gefährlichen Situation.

2.4 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt entspricht den zum Zeitpunkt der Auslieferung geltenden Gesetzen, Vorschriften und Normen.

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung und Einhaltung der in dieser Betriebsanleitung und am Produkt angebrachter Warnhinweise, gehen vom Produkt keine Gefahren für Personen, Sachwerte und Umwelt aus. Dies gilt für die gesamte Lebensdauer, von der Lieferung über die Montage und den Betrieb bis zur Demontage und Entsorgung.

Als bestimmungsgemäße Verwendung gilt Folgendes:

- Betreiben Sie das Produkt ausschließlich gemäß dieser Betriebsanleitung und gemäß der Spezifikation unserer Auftragsbestätigung und dem Gerätepass.
- Verwenden Sie ausschließlich Original ARCA Ersatzteile zur Instandhaltung des Produktes.



⚠ GEFAHR

Lebensgefahr und Gefahr schwerer Körperverletzung sowie Sachschäden und Umweltschäden!

Lebensgefahr und Gefahr schwerer Körperverletzungen sowie Sachschäden und Umweltschäden durch gefährliche Betriebsmedien, hohe Temperaturen und Drücke, sowie durch sich bewegende Teile.

- ▶ Nachfolgend genannte Voraussetzungen und Bedingungen zwingend einhalten.
- ▶ Warnhinweise beachten.

Instandhaltung

Vor sämtlichen Instandhaltungsarbeiten ist sicherzustellen bzw. zu beachten:

- Die Rohrleitung drucklos machen.
- Die Rohrleitung vollständig entleeren und bei gefährlichen Betriebsmedien gründlich mit geeigneter Reinigungsflüssigkeit spülen.
- Sich über mögliche Gefahren, welche durch Rückstände des Betriebsmediums entstehen könnten, zu informieren und gegebenenfalls geeignete Maßnahmen zu treffen. (Schutzausrüstung tragen etc.).

- Gegebenenfalls die Armatur auf Umgebungstemperatur abkühlen oder aufwärmen.
- Die Hilfsenergie des Stellantriebes unterbrechen und den Stellantrieb in seine Endlage fahren.
- Eine Inbetriebnahme der Anlage durch Dritte ausschließen.
- Auf die gegebenenfalls notwendige Beachtung der Vorschriften für explosionsgefährdete Anlagen wird ausdrücklich hingewiesen.

2.5 Bestimmungswidrige Verwendung

Als bestimmungswidrige Verwendung gilt, wenn das Produkt anders verwendet wird, als es im Kapitel [2.4] *Bestimmungsgemäße Verwendung* beschrieben ist.

Außerdem gilt:

- Eigenmächtige Veränderungen des Produktes können zu Personenschäden, Sachschäden sowie Funktionsstörungen führen. Das Risiko hierfür trägt allein der Benutzer. Gewährleistungs- und Haftungsansprüche sind ausgeschlossen.

2.6 Restrisiken

Auch bei bestimmungsgemäßer Verwendung können noch Restrisiken bestehen.

- Gefährdung durch Quetschen bei nicht gesicherten Antrieben

Bei nachlässigem Gebrauch von persönlicher Schutzausrüstung:

- Gefährdung durch Lärm mit der Folge von Gehörverlust
- Thermische Gefährdung (Verbrennungen, Verbrühungen usw.)
- Gefährdung durch Austreten des Betriebsmediums

Des Weiteren können trotz aller getroffenen Vorkehrungen nicht offensichtliche Restrisiken bestehen.

Restrisiken können minimiert werden, wenn die Hinweise zur Sicherheit und die Hinweise bei der Inbetriebnahme, sowie die Betriebsanleitung insgesamt beachtet werden.

2.7 Qualifikation des Personals

Das Produkt ist ausschließlich für den Einsatz in Anlagen und Einrichtungen vorgesehen, in denen geschulte Fachkräfte die erforderlichen Arbeiten durchführen. Fachkräfte sind Personen, die mit Einbau, Inbetriebnahme, und Betrieb dieses Produktes vertraut sind und über die ihrer Tätigkeit entsprechenden Qualifikationen verfügen wie z.B.

- Ausbildung oder Unterweisung gemäß den aktuellen Standards der Sicherheitstechnik in Pflege und Gebrauch angemessener Sicherheitsausrüstungen.
- Schulung in Erster Hilfe.
- Bei Anlagen mit Explosionsschutz: Ausbildung oder Unterweisung bzw. Berechtigung, Arbeiten an explosionsgefährdeten Anlagen durchzuführen.

Instandsetzungsarbeiten dürfen nur von ausgebildeten und qualifizierten Fachkräften ausgeführt werden.

Arbeiten an elektrischen Einrichtungen dürfen nur von Elektrofachkräften oder elektrotechnisch unterwiesenen Personen durchgeführt werden.

| Personen | Unterwiesene Personen | Personen mit anerkannter technischer Ausbildung | Personen mit anerkannter elektrotechnischer Ausbildung | Vorgesetzte mit entsprechender Kompetenz | ARCA Servicepersonal |
|--------------------------------|-----------------------|---|--|--|----------------------|
| Tätigkeit | | | | | |
| Transport | X | X | X | X | X |
| Einbau | X | X | X | X | X |
| Inbetriebnahme | | X | X | X | X |
| Instandhaltung | X | X | X | X | X |
| Störungssuche | | X | X | | X |
| Störungsbeseitigung mechanisch | | X | | | X |
| Störungsbeseitigung elektrisch | | | X | | X |
| Instandsetzung | | X | X | X | X |
| Entsorgung | X | X | X | X | X |

2.8 Sorgfaltspflicht des Betreibers

Zur Vermeidung von Unfällen, Störungen und Beeinträchtigungen der Umwelt, muss der jeweils Verantwortliche für Transport, Inbetriebnahme, Betrieb, Instandhaltung und Entsorgung des Produktes folgendes sicherstellen:

- Alle Warnhinweise und Gefahrenhinweise beachten.
- Das Personal regelmäßig in allen zutreffenden Fragen der Arbeitssicherheit, der Betriebsanleitung und insbesondere der darin enthaltenen Sicherheitshinweise unterweisen.
- Vorschriften und Betriebsanweisungen für sicheres Arbeiten sowie die entsprechenden Hinweise für das Verhalten bei Unfällen und Bränden durch das Personal jederzeit griffbereit aufbewahren und gegebenenfalls in der Betriebsstätte aushängen.
- Das Produkt nur in einwandfreiem und funktionstüchtigem Zustand betreiben.
- Ausschließlich die vom Hersteller zugelassenen Ersatzteile sowie Schmier- und Betriebsstoffe verwenden.
- Angegebene Betriebsbedingungen und Anforderungen an den Einbauort beachten.
- Alle notwendigen Geräte sowie die für die jeweilige Tätigkeit erforderlichen persönlichen Schutzausrüstungen zur Verfügung stellen.
- Die vorgeschriebenen Wartungsintervalle siehe Kapitel Wartung und die entsprechenden Vorschriften einhalten.
- Einbau, Inbetriebnahme und Instandhaltung des Produktes ausschließlich von qualifiziertem, ausgebildetem Personal gemäß dieser Betriebsanleitung durchführen lassen.

- Der Betreiber hat für die bestimmungsgemäße Verwendung des Produktes Sorge zu tragen.
- Vor Inbetriebnahme des Produktes sind eine Risikobeurteilung durch den Betreiber zu erstellen und abhängig von den Betriebsbedingungen angemessene Prüf- und Wartungsintervalle festzulegen.

2.9 Persönliche Schutzausrüstung

Bei der Arbeit ist das Tragen von persönlicher Schutzausrüstung erforderlich, um die Gesundheitsgefahren zu minimieren.

- Die für die jeweilige Arbeit notwendige Schutzausrüstung während der Arbeit stets tragen.
- Im Arbeitsbereich angebrachte Hinweise zur persönlichen Schutzausrüstung befolgen.

| Grundsätzlich tragen | |
|---|--|
|  | <p>Schutzkleidung</p> <p>Eng anliegende Arbeitskleidung mit geringer Reißfestigkeit, mit engen Ärmeln und ohne abstehende Teile. Sie dient vorwiegend zum Schutz vor Erfassen durch bewegliche Maschinenteile.</p> <p>Keine Ringe, Ketten und sonstigen Schmuck tragen.</p> |
|  | <p>Fußschutz</p> <p>Zum Schutz vor schweren herabfallenden Teilen und Ausrutschen auf glattem Untergrund.</p> |
| Bei besonderen Umgebungsbedingungen tragen | |
|  | <p>In besonderen Umgebungsbedingungen ist spezielle Schutzausrüstung erforderlich.</p> <p>Sie ist abhängig von der Umgebung zu wählen.</p> <p>Augenschutz</p> <p>Zum Schutz der Augen vor umherfliegenden Teilen und Flüssigkeitsspritzern.</p> |
|  | <p>Kopfschutz</p> <p>Zum Schutz vor herabfallenden und umherfliegenden Teilen und Materialien.</p> |
|  | <p>Gehörschutz</p> <p>Zum Schutz vor Gehörschäden.</p> |

3 Transport, Lagerung und Verpackung

3.1 Transport



WARNUNG

Kippende oder herabfallende Last!

Lebensgefahr und Gefahr von Sachschäden durch kippende oder herabfallende Last!

- ▶ Zum Transport des Produktes dürfen nur geeignete und zugelassene Transport und Hebezeuge verwendet werden.
- ▶ Hebezeuge sind generell am Gehäuse des Produktes anzubringen, nicht an Auf- und Anbauten.
- ▶ Auswählen und anbringen der Hebezeuge nur von unterwiesenen Personen vornehmen lassen.
- ▶ Nicht unter der schwebenden Last aufhalten.

Ein Transport ist unterhalb von -40°C und oberhalb von $+80^{\circ}\text{C}$ nicht zulässig.

Die Armatur darf nur im drucklosen und gespülten Zustand transportiert werden.

Besonderes Augenmerk beim Spülen der Armatur ist auf die Toträume (Druckausgleich, Faltenbalgen etc.) zu richten.

3.2 Lagerung



HINWEIS

Nicht sachgerechte Lagerung!

Bei nicht sachgerechter Lagerung besteht die Gefahr, dass das Produkt funktionsuntüchtig wird, insbesondere die angebauten elektronischen Zubehörgeräte.

- ▶ Eine Lagerung ist unterhalb von -40°C und oberhalb von $+80^{\circ}\text{C}$ nicht zulässig.
- ▶ Die Lagerung muss auf überdachten und wettergeschützten Lagerplätzen erfolgen.

Zum Schutz vor Verunreinigung und zum Schutz der Dichtflächen sind Öffnungen wie Stutzen, Flansche usw. mit geeigneten Mitteln zu verschließen. Diese sollten erst am Einbauort durch fachkundiges Personal entfernt werden.

3.3 Verpackung

Das Produkt ist innerhalb seiner Umverpackung (Karton, Holzkiste, Palette, Gitterbox) mit einer PE-Folie verpackt.

Sollte die Verpackung geöffnet werden, insbesondere die PE-Folie, muss das Produkt sofort in einem beheizten Raum gelagert werden.

Für den Transport des Produktes mittels Schiff, Flugzeug, Bahn oder LKW ist das Produkt wetter- bzw. seefest zu verpacken.

4 Typenschild

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|----|----------|------------|-------|-----------------------|--------------|----|----|
| STELLGERÄT | App.-Nr. | 1 | Baureihe | 2 | | ARCA REGLER | | | |
| | Bauart | 3 | DN | 4 | mm PN | | 5 | | |
| | Kv | 6 | | Sitz-ø | 7 | | mm Hub | 8 | mm |
| | Werkstoff | 9 | | | | | Funktion | 10 | |
| | Stellantrieb | 11 | | Stelldruck | 12 | | Stellbereich | 13 | |
| | 14 | | | | | | | | |

Abb. 2: Typenschild

| | |
|----|-----------------------------------|
| 1 | App.-Nr. / Serial-Nr. |
| 2 | Typenbezeichnung / Baujahr |
| 3 | Ventilbauart |
| 4 | Nennweite |
| 5 | Nenndruck |
| 6 | Durchflusskoeffizient, Kennlinie |
| 7 | Sitzdurchmesser |
| 8 | Ventilhub |
| 9 | Werkstoff Gehäuse / Innengarnitur |
| 10 | Antriebsfunktion |
| 11 | Antriebstyp |
| 12 | Stelldruck Antrieb max. |
| 13 | Stelldruckbereich Antrieb |
| 14 | Typenschlüssel Antrieb |

Montageort

Das Typenschild ist auf der Antriebslaterne oder dem Antriebskopf angebracht.

Serial-Nr.

Die Serial-Nr. des Ventils ist auf dem Halsflansch des Gehäuses eingeschlagen. Bei Abweichungen zum Typenschild, ist die Serial-Nr. auf dem Gehäuse verbindlich.

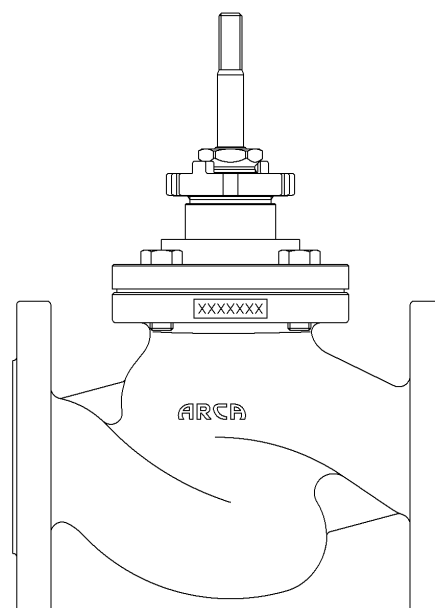


Abb. 3: Serial-Nr.

5 Typenschlüssel

| Baureihe | |
|------------------------|--|
| 8C- | |
| Deckelflansch (..X) | |
| --1 | Standard |
| --2 | Doppelstopfbuchse |
| --3 | Kühlrippen |
| --4 | Faltenbalg |
| --5 | Verlängerung (Isoliersäule) |
| --7 | Standard mit Entlastung |
| --8 | Kühlrippen mit Entlastung |
| --9 | Sonderausführung gem. Auftrag |
| Innengarnitur (...-XX) | |
| P1 – P5 | Parabolkegel (1 – 5-stufig) |
| L1 – L4 | Lochkegel (1 – 4-stufig) |
| S | Schaltkegel |
| LN | Distanzrohr (Low-Noise 1 – 2-fach) |
| LK1 – LK4 | Lochkorb (1 – 4-fach) |
| SLK1 – SLK3 | Sitz-Lochkorb (1 – 3-fach) |
| LS1 – LS4 | Lochscheibe eingeschweißt (1 – 4-fach) |
| SS | Schmutzsieb |
| BG | Zus. untere Spindelführung im Sitz |

Beispiel Typenbezeichnung

8C3-P1-LN

Regelventil ECOTROL 8C – Kühlrippen-Deckelflansch – 1-Stufen Parabolkegel – Low-Noise Distanzrohr

6 Schnittzeichnungen

Nachfolgend werden einige Ausführungen des Ventils dargestellt. Weitere Ausführungen sind durch Kombination der unterschiedlichen Komponenten möglich.

Zeichnungsdetails

X siehe [10.3] *Spindelabdichtung*

Y siehe [11.11] *Distanzrohr & Sitz*

Z siehe [11.10] *Entlastungsdichtung*


6.1 Teileliste

| Position | Benennung |
|----------|---------------------|
| 1 | Gehäuse |
| 2 | Deckelflansch |
| 6 | Zwischenflansch |
| 20 | * Sitz |
| 26 | * Kegel (kompl.) |
| 50 | * Spindel |
| 51 | * Spannhülse |
| 56 | * Schaft |
| 57 | * 6-kt Mutter |
| 59 | * Sicherungsscheibe |
| 60 | Zylinderrohr |
| 65 | Führungsbuchse |
| 80 | * Schraube(nbolzen) |
| 81 | * Mutter |
| 90 | * Schraube(nbolzen) |
| 110 | Lochkorb |
| 117 | * Abstreifring |
| 140 | * Dichtung |
| 142 | * Balgenaggregat |
| 143 | * Dichtung |
| 144 | * Dichtung |
| 150 | Nutmutter |
| 152 | Stopfbuchsschraube |
| 154 | * Grundring |
| 156 | * Dichtungssatz |
| 164 | * Gleitlager |
| 166 | * O-Ring |
| 168 | * Dichtung |
| 169 | Hülse |
| 170 | Stopfbuchsbrille |
| 172 | * Schraube |
| 173 | * Federring |
| 177 | * Kolbenring |

| Position | Benennung |
|-----------------|---|
| 180 | * Dichtelement |
| 181 | Klemmring |
| 182 | Distanzrohr |
| 183 | * O-Ring |
| 184 | * Dichtelement |
| 185 | Untere Führung |
| 186 | * Gleitlager |
| 198 | * Dichtelement |
| 199 | * Stützring |
| 356 | * Dichtelement |
| 523 | Scheibe |
| | * empfohlenes Ersatzteil / Verschleißteil |

6.2 8C1-P1

Standard-Deckelflansch DEK1 mit Parabolkegel P1.

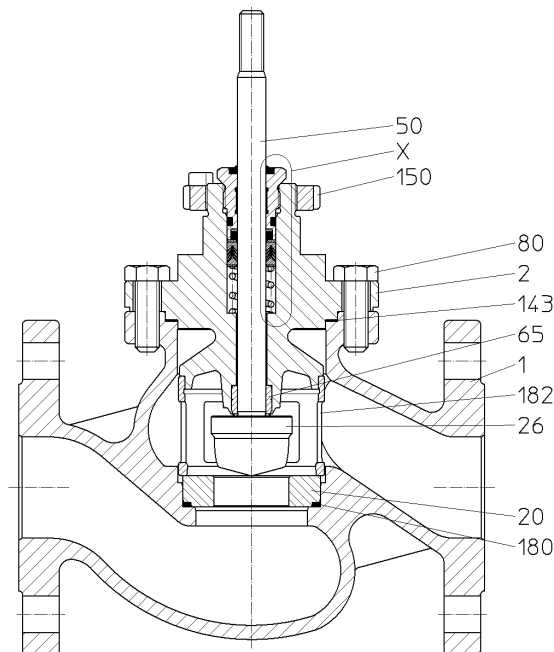


| | |
|---|-------------------|
| 1 | Gehäuse |
| 2 | Deckelflansch |
| 20 * | Sitz |
| 26 * | Kegel (kompl.) |
| 50 * | Spindel |
| 65 | Führungsbuchse |
| 80 * | Schraube(nbolzen) |
| 143 * | Dichtung |
| 150 | Nutmutter |
| 180 * | Dichtelement |
| 182 | Distanzrohr |
| * empfohlenes Ersatzteil / Verschleißteil | |

Abb. 4: 8C1-P1

6.3 8C1-P1

Standard-Deckelflansch DEK1 mit Parabolkegel P1 und Weichabdichtung. Siehe auch [11.11] Ausführung mit Weichabdichtung - Detail Y

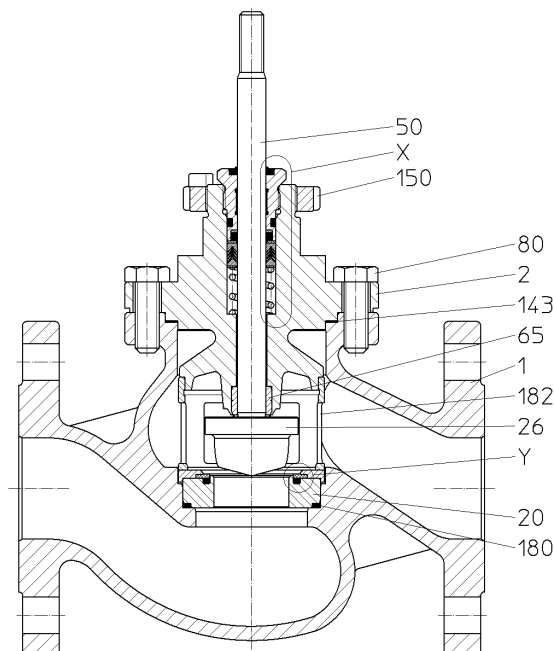


| | |
|---|-------------------|
| 1 | Gehäuse |
| 2 | Deckelflansch |
| 20 * | Sitz |
| 26 * | Kegel (kompl.) |
| 50 * | Spindel |
| 65 | Führungsbuchse |
| 80 * | Schraube(nbolzen) |
| 143 * | Dichtung |
| 150 | Nutmutter |
| 180 * | Dichtelement |
| 182 | Distanzrohr |
| * empfohlenes Ersatzteil / Verschleißteil | |

Abb. 5: 8C1-P1

6.4 8C1-L1-LK1

Standard-Deckelflansch DEK1 mit Lochkegel L1 und Lochkorb LK1.

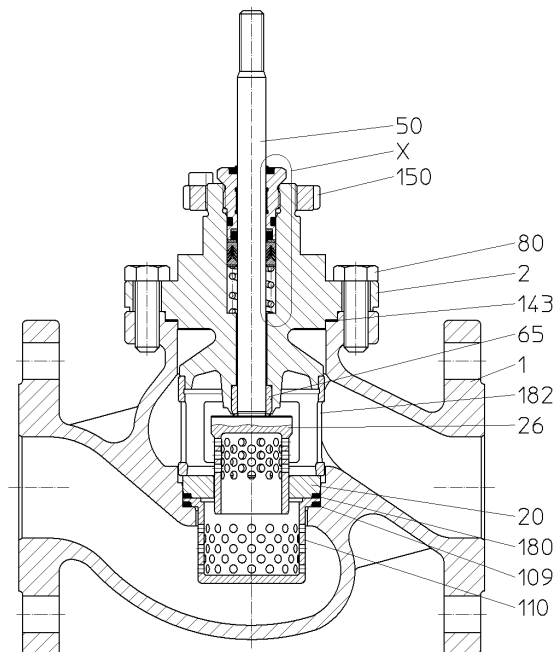


| | |
|---|-------------------|
| 1 | Gehäuse |
| 2 | Deckelflansch |
| 20 * | Sitz |
| 26 * | Kegel (kompl.) |
| 50 * | Spindel |
| 65 | Führungsbuchse |
| 1 | |
| 80 * | Schraube(nbolzen) |
| 109 * | Dichtung |
| 110 | Lochkorb |
| 143 * | Dichtung |
| 150 | Nutmutter |
| 180 * | Dichtelement |
| 182 | Distanzrohr |
| * empfohlenes Ersatzteil / Verschleißteil | |

Abb. 6: 8C1-L1-LK1

6.5 8C1-P1-BG

Standard-Deckelflansch DEK1 mit Parabolkegel P1 und unterer Führung BG.

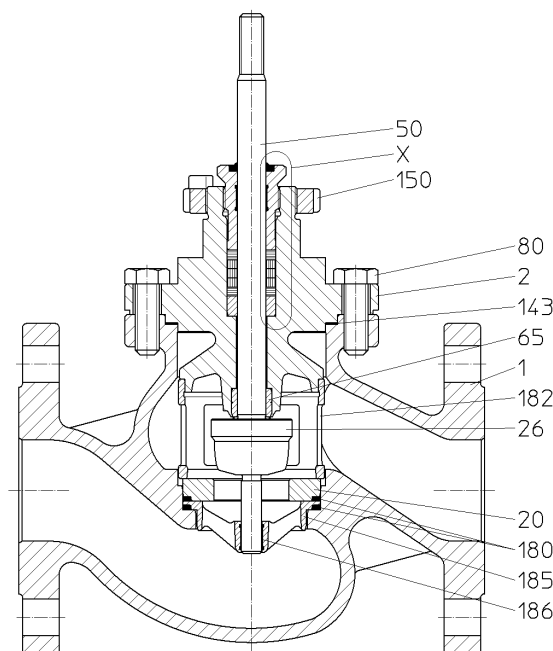


| | |
|---|-------------------|
| 1 | Gehäuse |
| 2 | Deckelflansch |
| 20 * | Sitz |
| 26 * | Kegel (kompl.) |
| 50 * | Spindel |
| 65 | Führungsbuchse |
| 1 | |
| 80 * | Schraube(nbolzen) |
| 143 * | Dichtung |
| 150 | Nutmutter |
| 180 * | Dichtelement |
| 182 | Distanzrohr |
| 185 | Untere Führung |
| 186 * | Gleitlager |
| * empfohlenes Ersatzteil / Verschleißteil | |

Abb. 7: 8C1-P1-BG

6.6 8C3-L1

Deckelflansch mit Kühlrippen DEK3 und Lochkegel L1.

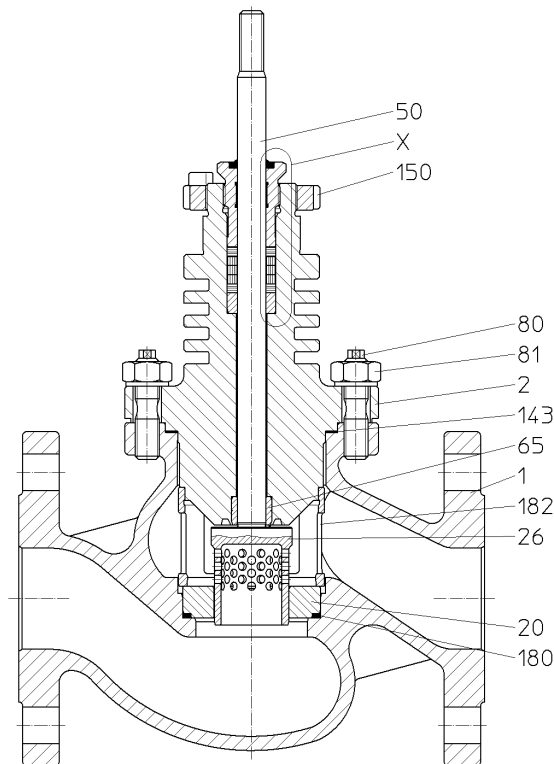


| | |
|---|-------------------|
| 1 | Gehäuse |
| 2 | Deckelflansch |
| 20 * | Sitz |
| 26 * | Kegel (kompl.) |
| 50 * | Spindel |
| 65 | Führungsbuchse |
| 80 * | Schraube(nbolzen) |
| 81 * | Mutter |
| 143 * | Dichtung |
| 150 | Nutmutter |
| 180 * | Dichtelement |
| 182 | Distanzrohr |
| * empfohlenes Ersatzteil / Verschleißteil | |

Abb. 8: 8C3-L1

6.7 8C4-P1

Deckelflansch mit Faltenbalg DEK4 und Parabolkegel P1.

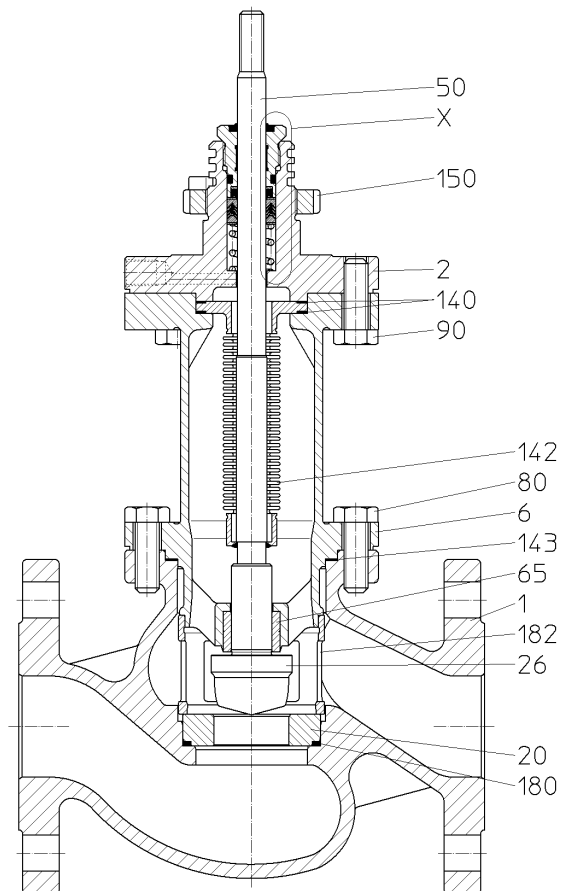


| | |
|---|-------------------|
| 1 | Gehäuse |
| 2 | Deckelflansch |
| 6 | Zwischenflansch |
| 20 * | Sitz |
| 26 * | Kegel (kompl.) |
| 50 * | Spindel |
| 65 | Führungsbuchse |
| 80 * | Schraube(nbolzen) |
| 90 * | Schraube(nbolzen) |
| 140 * | Dichtung |
| 142 * | Balgenaggregat |
| 143 * | Dichtung |
| 150 | Nutmutter |
| 180 * | Dichtelement |
| 182 | Distanzrohr |
| * empfohlenes Ersatzteil / Verschleißteil | |

Abb. 9: 8C4-P1

6.8 8C5-P1 bis -50°C

Deckelflansch mit Isoliersäule DEK5 und Parabolkegel P1.

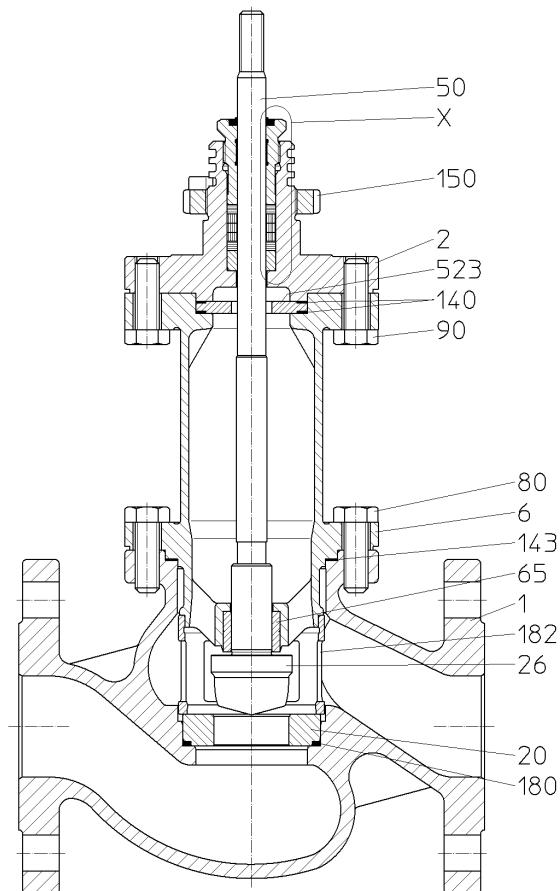


| | |
|---|-------------------|
| 1 | Gehäuse |
| 2 | Deckelflansch |
| 6 | Zwischenflansch |
| 20 * | Sitz |
| 26 * | Kegel (kompl.) |
| 50 * | Spindel |
| 65 | Führungsbuchse |
| 80 * | Schraube(nbolzen) |
| 90 * | Schraube(nbolzen) |
| 140 * | Dichtung |
| 143 * | Dichtung |
| 150 | Nutmutter |
| 180 * | Dichtelement |
| 182 | Distanzrohr |
| 523 | Scheibe |
| * empfohlenes Ersatzteil / Verschleißteil | |

Abb. 10: 8C5-P1

6.9 8C7-P1

Deckelflansch mit Entlastung DEK7 und Parabolkegel P1. Siehe auch [11.10] *Entlastungsdichtung – Detail Z*

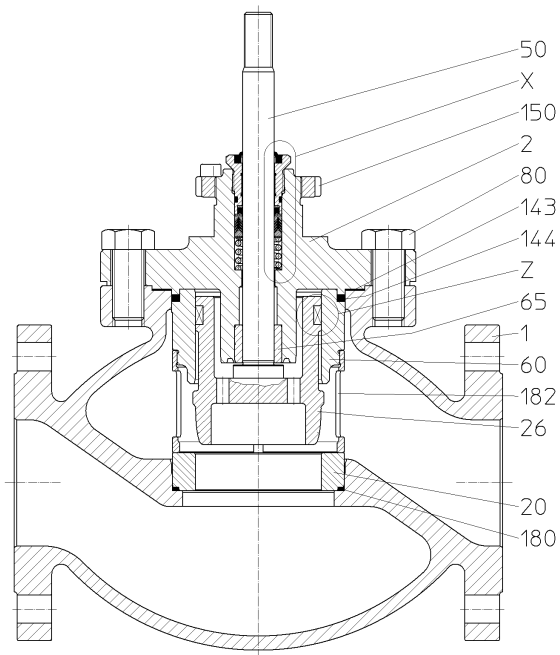

| | |
|---|----------------------------|
| 1 | Gehäuse |
| 2 | Deckelflansch |
| 20 * | Sitz |
| 26 * | Kegel (kompl.) |
| 50 * | Spindel |
| 60 | Zylinderrohr |
| 65 | Führungsbuchse |
| 80 * | Schraube / Schraubenbolzen |
| 143 * | Dichtung |
| 144 * | Dichtung |
| 150 | Nutmutter |
| 180 * | Dichtelement |
| 182 | Distanzrohr |
| * empfohlenes Ersatzteil / Verschleißteil | |

Abb. 11: 8C7-P1

7 Funktionsbeschreibung

Armaturen dieser Baureihe werden in der Regel als Stellglied im Sinne der DIN IEC 60050-351 eingesetzt.

Die Armatur dient zur Reduzierung des Druckes und der Menge eines Medienstromes durch den Kegel.

Hierbei wird über die Stellung des Kegels (26) der Medienstrom durch den Sitz (20) geregelt. Über die mit dem Kegel (26) verbundene Spindel (50) erfolgt die Verstellung des Kegels (26) mit Hilfe eines aufgebauten Antriebes.

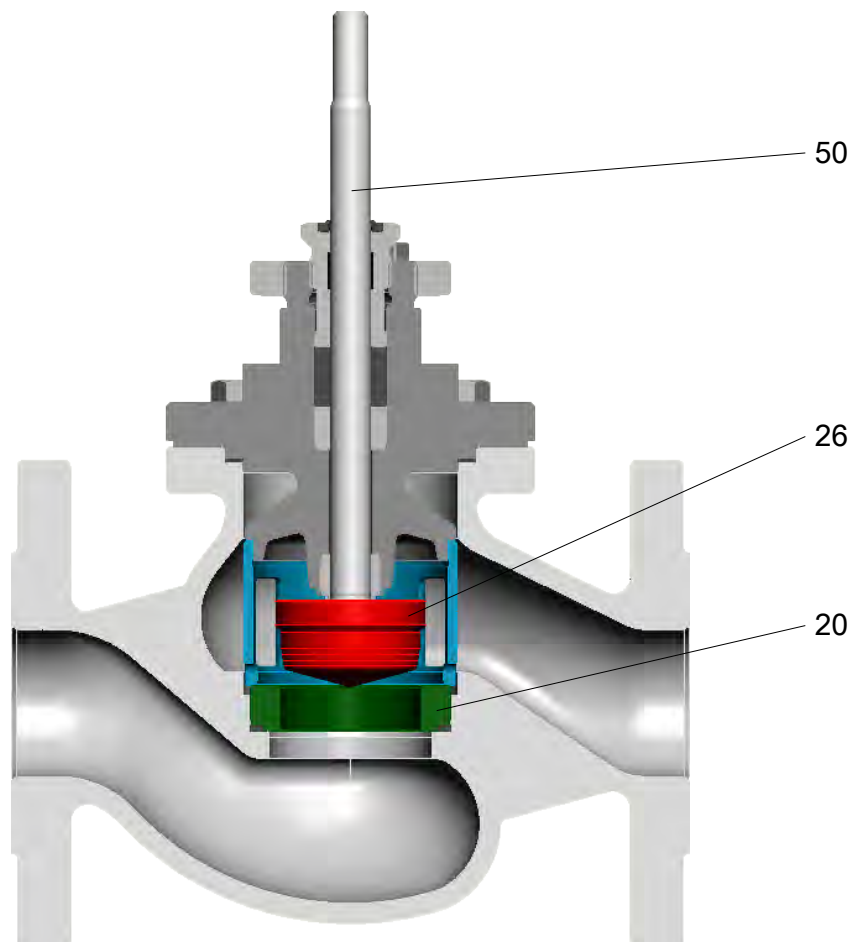


Abb. 12: Schnittbild

8 Einbau

Einbauort

Die Armatur sollte mindestens von einer Seite gut zugänglich sein.
Bei größeren Höhen Laufbühne oder ähnliches einplanen.
Je nach Gewicht ist ein Elektrokran bzw. Flaschenzug vorzusehen.

Armatur mit Flanschen

Armaturen mit Flanschen werden, nach dem Entfernen der Schutzkappen von den Ein- und Austrittsdichtflächen, unter Verwendung der bau-seits vorgesehenen Dichtungen und Schrauben, in die Rohrleitung eingebaut. Nach dem Einbau sind die Flanschverbindung und die Oberflächenbeschichtung, insbesondere der Bereich um die Auflageflächen der Flanschverschraubungen, zu überprüfen. Beschädigungen der Beschichtung durch den Transport oder die Montage in die Rohrleitung, sind mit einem geeigneten Beschichtungssystem zu behandeln um den werkseitigen Korrosionsschutz wieder herzustellen.

Armatur mit Schweißenden

Armaturen mit Schweißenden werden in die Rohrleitung eingeschweißt. Nach dem Einbau sind die Schweißverbindung und die Oberflächenbeschichtung zu überprüfen. Beschädigungen der Beschichtung durch den Transport oder die Montage in die Rohrleitung, sind mit einem geeigneten Beschichtungssystem zu behandeln um den werkseitigen Korrosionsschutz wieder herzustellen.

Zu beachten ist:



⚠ VORSICHT

Einbaulage

- ▶ Rohrleitung horizontal
- ▶ Stellantrieb oberhalb der Armatur
- ▶ Durchflusspfeile auf dem Gehäuseflansch beachten

Bei anderer Einbaulage sind Sondermaßnahmen zum Abfangen des Antriebsgewichtes vorzusehen!

Auf die Armatur dürfen keine Rohrleitungskräfte übertragen werden. Vor und hinter der Armatur ist jeweils eine gerade Rohrleitungsstrecke mit einer Länge von min. 10 x Nennweite der Rohrleitung einzuplanen. Einbauten und Abzweigungen sind nicht zulässig.

Eine Bypassleitung mit Absperrarmaturen vor und hinter der Armatur wird empfohlen.

Der Einbau eines Schmutzfängers / Filters vor der Armatur wird empfohlen.

HINWEIS! Nach dem Einbau der Armatur, ist eine Kontrolle auf Einhaltung der genannten Einbaubedingungen vorzunehmen.

Aufbau eines Stellantriebes

Die Armatur ermöglicht den Aufbau von unterschiedlichen Antrieben. Diverse Anbausätze und Kupplungsstücke stehen hierzu zur Verfügung. Die Montage des Antriebes ist gemäß der Betriebsanleitung des Antriebsherstellers vorzunehmen. Die max. zulässigen Stellkräfte sind zu beachten.



| DN | Spindelgewinde | Stellkraft max. [kN] |
|-------------------------|----------------|----------------------|
| 15 - 65 → 1/2" - 2 1/2" | M12 | 16 |
| 80 - 100 → 3" - 4" | M18x1,5 | 41 |

VORSICHT

Bei Aufbau eines Elektro- oder Hydraulikstellantriebes ist zusätzlich zu beachten:

- ▶ Abschaltung in Schließrichtung über Drehmomentschalter
- ▶ Abschaltung in Öffnungsrichtung über Wegschalter

9 Inbetriebnahme / Außerbetriebnahme

| | |
|--------------------------------------|--|
| Vor der ersten Inbetriebnahme | <p>Um Beschädigungen der Innengarnitur, durch evtl. im Rohrleitungsnetz vorhandene Verunreinigungen zu vermeiden, ist das Rohrleitungsnetz durch Spülen und ggf. Beizen zu reinigen.</p> <p>Nachfolgende Vorgehensweisen werden empfohlen:</p> |
| Spülen mit Spülset | <p>Anstelle der Innengarnitur wird ein Spülset und Spülflansch(e) montiert.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Armatur komplett demontieren, so dass nur das Gehäuse in der Rohrleitung verbleibt ▪ Spülset anstelle des Sitzes montieren (gesondert zu bestellen) ▪ Spülflansch(e) montieren (gesondert zu bestellen) ▪ Spülen und ggf. Beizen ▪ Spülset und Spülflansch(e) demontieren ▪ Armatur reinigen und Dichtung(en) ersetzen ▪ Innengarnitur montieren und Armatur wieder komplettieren |
| Spülen mit Distanzstück | <p>Anstelle der Armatur wird ein Distanzstück in die Rohrleitung eingebaut</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Armatur aus der Rohrleitung ausbauen (nur bei Flanscharmaturen) ▪ Distanzstück in die Rohrleitung einbauen ▪ Spülen und ggf. Beizen ▪ Distanzstück aus der Rohrleitung wieder entfernen ▪ Dichtungen ersetzen ▪ Armatur wieder in die Rohrleitung einbauen |
| Inbetriebnahme | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapitel [2] <i>Sicherheit</i> beachten ▪ Temperaturschock vermeiden <ul style="list-style-type: none"> – Armatur langsam auf Betriebstemperatur bringen Ab Temperaturdifferenzen von 300 K ist die Temperaturänderungsgeschwindigkeit von max. 2 K/min einzuhalten ▪ Dichtigkeit der Flanschverbindungen überprüfen <ul style="list-style-type: none"> – Schraubenverbindungen über Kreuz nachziehen. Anzugsmomente siehe Kapitel [12] <i>Drehmomenttabellen</i> ▪ Dichtigkeit der Spindelabdichtung überprüfen <ul style="list-style-type: none"> – Siehe hierzu Kapitel [10.3] <i>Spindelabdichtung - Detail X</i> |
| Außerbetriebnahme | <p>Um die Armatur außer Betrieb zu nehmen, werden nachfolgende Vorgehensweisen empfohlen:</p> |
| Armatur bleibt eingebaut | <p>Bei längerer Stillstandzeit ist die Armatur und die Rohrleitung zu entleeren und je nach Betriebsmedium zu spülen.</p> |
| Armatur wird ausgebaut | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapitel [2] <i>Sicherheit</i> beachten ▪ Armatur aus der Rohrleitung ausbauen ▪ Gehäuseinnenraum mit geeignetem Konservierungsmittel versehen, Öffnungen mit geeigneten Kappen verschließen |

- Zum Schutz vor Korrosion alle unlackierten Teile und Flächen, aus nicht korrosionsbeständigen Werkstoffen, mit geeignetem Konservierungsmittel versehen

Wiederinbetriebnahme

HINWEIS! Bei Außerbetriebnahme von mehr als einem Jahr, sind alle Dichtungen zu ersetzen.

- Armatur gemäß Kapitel [8] *Einbau* montieren
- Arbeiten gemäß Kapitel [10.1] *Pflege* durchführen
- Armatur gemäß Kapitel [9] *Inbetriebnahme* in Betrieb nehmen

10 Instandhaltung

10.1 Pflege

- Spindel (50) bei Bedarf säubern
 - Spindel (50) mit weichem Tuch von anhaftenden Verunreinigungen säubern

HINWEIS! Auf keinen Fall Schleifpapier verwenden, da dies die Oberfläche der Spindel beschädigt und die Lebensdauer der Spindelabdichtung reduziert.

10.2 Wartung

Die Armatur ist weitestgehend wartungsfrei.

In regelmäßigen Intervallen ist jedoch die Dichtigkeit der Flanschverbindungen und der Stopfbuchsabdichtung zu überprüfen. Bei Bedarf sind die Arbeiten gemäß Kapitel [9] *Inbetriebnahme* durchzuführen. Abhängig von den Betriebsbedingungen der Armatur ist der Betreiber dafür verantwortlich angemessene Prüf- und Wartungsintervalle festzulegen.

10.3 Spindelabdichtung - Detail X



HINWEIS

Generell weisen wir darauf hin, dass alle Arten von Stopfbuchsabdichtungen einem Verschleiß durch die jeweiligen Betriebsbedingungen unterliegen und in regelmäßigen Abständen kontrolliert bzw. ausgetauscht werden müssen.

Stopfbuchsabdichtung mit V-Manschetten

Die Stopfbuchsabdichtung mit V-Manschetten ist nicht nachstellbar. Bei Undichtigkeiten ist der komplette Dichtungssatz auszutauschen.

Stopfbuchsabdichtung mit Packungsringen

Die Stopfbuchsabdichtung mit Packungsringen ist nachstellbar. Sollten Undichtigkeiten an der Stopfbuchsabdichtung auftreten, kann die Stopfbuchsschraube (152) nachgezogen werden.

Hierbei die Stopfbuchsschraube nur soweit anziehen, wie die Kraft des Stellantriebes eine noch ruckfreie Verstellung der Spindel (50) zulässt.

Bei zu festem Anziehen der Stopfbuchsschraube (152) und blockierter oder ruckender Spindel (50), ist die Stopfbuchsschraube (152) wieder zu lösen bis ein ruckfreier Betrieb möglich ist. Die Dichtigkeit muss jedoch gewährleistet bleiben.

Sollte ein Nachziehen der Stopfbuchsschraube (152) nicht mehr möglich sein, können Packungsringe nachgelegt werden. Siehe Abschnitt **Nachlegen von Packungsringen**.

Stopfbuchsabdichtung mit Formring

Die Stopfbuchsabdichtung mit Formring ist nicht nachstellbar. Bei Undichtigkeiten ist der komplette Dichtungssatz auszutauschen.

Nachlegen von Packungsringen

Vorübergehend können geteilte Stopfbuchsringe nachgelegt werden.

Ein Austausch der kompl. Stopfbuchsabdichtung sollte jedoch möglichst bald erfolgen.

- Kapitel [2] *Sicherheit* beachten


- **⚠️ WARNUNG!** Stellantrieb in obere Endstellung fahren und sichern
- Stopfbuchsschraube (152) herausschrauben
- Arbeiten gemäß Kapitel [10.1] *Pflege* durchführen
- Geteilten Packungsring einlegen
- Stopfbuchsschraube (152) montieren
- Armatur gemäß Kapitel [9] *Inbetriebnahme* in Betrieb nehmen

Stopfbuchsraumhülse

Um eine Korrosion des Stopfbuchsraumes zu verhindern, wird bei Deckkelflanschen aus nicht korrosionsbeständigen Werkstoffen eine Hülse (169) aus Edelstahl eingesetzt.

10.3.1 V-Manschetten


V-Manschetten

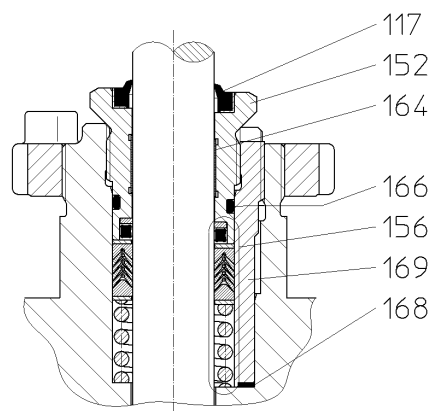

| | |
|---|--------------------|
| 117 * | Abstreifring |
| 152 | Stopfbuchsschraube |
| 156 * | Dichtungssatz |
| 164 * | Gleitlager |
| 166 * | O-Ring |
| 168 * | Dichtung |
| 169 | Hülse |
| * empfohlenes Ersatzteil / Verschleißteil | |

Abb. 13: V-Manschetten

V-Manschetten Vakuumbetrieb

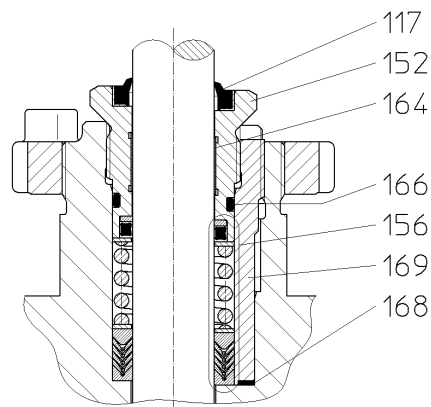


| | |
|---|--------------------|
| 117 * | Abstreifring |
| 152 | Stopfbuchsschraube |
| 156 * | Dichtungssatz |
| 164 * | Gleitlager |
| 166 * | O-Ring |
| 168 * | Dichtung |
| 169 | Hülse |
| * empfohlenes Ersatzteil / Verschleißteil | |

Abb. 14: V-Manschetten Vakuumbetrieb

10.3.2 Packungsringe

Packungsringe

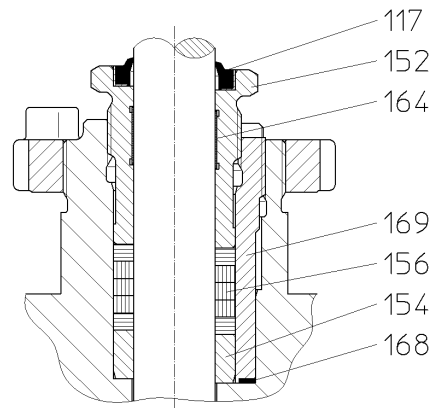


| | |
|---|--------------------|
| 117 * | Abstreifring |
| 152 | Stopfbuchsschraube |
| 154 * | Grundring |
| 156 * | Dichtungssatz |
| 164 * | Gleitlager |
| 168 * | Dichtung |
| 169 | Hülse |
| * empfohlenes Ersatzteil / Verschleißteil | |

Abb. 15: Packungsringe

10.3.3 Formring


Doppelquadring

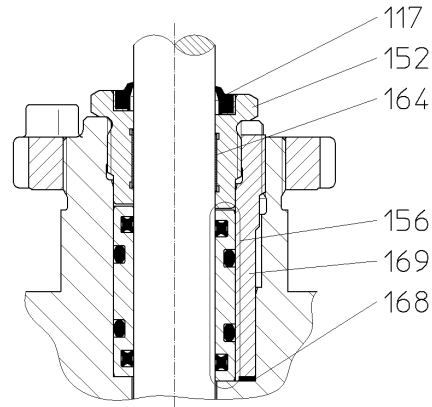

| | |
|---|--------------------|
| 117 * | Abstreifring |
| 152 | Stopfbuchsschraube |
| 156 * | Dichtungssatz |
| 164 * | Gleitlager |
| 168 * | Dichtung |
| 169 | Hülse |
| * empfohlenes Ersatzteil / Verschleißteil | |

Abb. 16: Doppelquadring

Varisealring

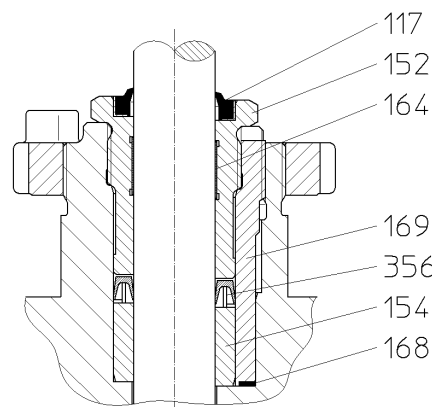

| | |
|---|--------------------|
| 117 * | Abstreifring |
| 152 | Stopfbuchsschraube |
| 154 * | Grundring |
| 164 * | Gleitlager |
| 168 * | Dichtung |
| 169 | Hülse |
| 356 * | Dichtelement |
| * empfohlenes Ersatzteil / Verschleißteil | |

Abb. 17: Varisealring

11 Demontage / Montage der Armatur



⚠️ WARNUNG

Nichtbeachten der Sicherheitshinweise

Verletzungsgefahr!

- ▶ Hinweise gemäß Kapitel [2] *Sicherheit* beachten

11.1 Vorgehensweise

- Demontage der Armatur.
 - Demontierte Teile sind gegen Herunterfallen sorgfältig zu sichern (Verletzungs- bzw. Beschädigungsgefahr).
- Reinigen sämtlicher Bauteile.
- Montage in umgekehrter Reihenfolge, unter Verwendung der neuen Bauteile.
 - Dichtungen und Packungen sind generell zu ersetzen.
 - Eventuell vorhandene dynamisch belastete O-Ringe und Formringe mit geeignetem Gleitmittel einsetzen, sofern die Prozessbedingungen dies zulassen.
 - Drehmomente für Schraubenverbindungen siehe Kapitel [12] *Drehmomenttabellen*.
 - Nach der Montage ist der Kegel per Hand oder Hilfsenergie in die obere und untere Endstellung zu fahren, wobei dieser weder rucken noch schaben darf.
 - Gegebenenfalls sind die Deckelflanschverbindungen zu lösen, die Bauteile neu zueinander zu zentrieren und die Verbindungen wieder anzuziehen.
 - Danach die Armatur gemäß Kapitel [9] *Inbetriebnahme* in Betrieb nehmen.

11.2 Antrieb

- **⚠️ WARNUNG!** Stellantrieb in mittlere Hubstellung fahren und sichern.
- Stellantrieb entkoppeln und Antrieb abbauen.
 - Montagehinweise des Antriebsherstellers beachten!

11.3 Deckelflansch

Ausführungen Standard /
Kühlrippen / Isoliersäule bis
-196°C

- Stopfbuchsschraube (152) abschrauben
 - Siehe hierzu auch Kapitel [10.3] *Spindelabdichtung-Detail X*
- Schraubenverbindung zwischen Gehäuse (1) und Deckelflansch (2) lösen
- Deckelflansch (2) abheben
 - **⚠️ VORSICHT!** Eventuell wird der Kegel (26) mit dem Deckelflansch (2) abgehoben
 - Kegel (26) aus dem Deckelflansch (2) ziehen

- Spindel (50) nicht verbiegen
- Ausführungen Faltenbalg / Isoliersäule bis -50°C**
- Stopfbuchsschraube (152) abschrauben
 - Siehe hierzu auch Kapitel [10.3] *Spindelabdichtung-Detail X*
 - Schraubenverbindung zwischen Deckelflansch (2) und Zwischenflansch (6) lösen
 - Deckelflansch (2) abheben
- ⚠ VORSICHT!** Spindel (50) nicht verbiegen!

11.4 Spindelabdichtung

- V-Manschetten**
- Dichtungssatz (156) bestehend aus V-Manschetten, Stützscheiben und Feder entfernen
 - Siehe hierzu auch Kapitel [10.3] *Spindelabdichtung – Detail X*
- Packungsringe**
- Dichtungssatz (156) und Grundring (154) entfernen
 - Siehe hierzu auch Kapitel [10.3] *Spindelabdichtung – Detail X*
- Doppelquadring**
- Dichtungssatz (156)
 - Siehe hierzu auch Kapitel [10.3] *Spindelabdichtung – Detail X*
- Varisealring**
- Dichtelement (356) und Grundring (154) entfernen
 - Siehe hierzu auch Kapitel [10.3] *Spindelabdichtung – Detail X*

11.5 Gleitlager

- Gleitlager (164) aus der Stopfbuchsschraube (152) nehmen
- HINWEIS!** Bei der Montage des Gleitlagers (164) ist zu beachten:
- Beschichtete Seite zur Spindel (50)
 - Gewebeseite zur Stopfbuchsschraube (152)

11.6 Zwischenflansch (bei Ausführung mit Faltenbalg)

- Schraubenverbindung zwischen Gehäuse (1) und Zwischenflansch (6) lösen
 - Zwischenflansch (6) mit Balgen (142) Kegel (26) abheben
- HINWEIS!** Bei Ausführung mit Druckentlastung inkl. Zylinderrohr (60) abheben
- ⚠ VORSICHT!** Beim Abheben ist zu beachten:
- Spindel (50) nicht verbiegen oder beschädigen!
 - Hebevorrichtung unbedingt am Spindelgewinde befestigen, um ein Überdehnen des Balgens (142) zu verhindern!

11.7 Zylinderrohr (bei Ausführung mit Druckentlastung)

- Standard**
- Zylinderrohr (60) herausziehen

- Je nach Größe und Ausführung, Montagegewinde und ggf. Hebezeuge verwenden

Ausführung mit Faltenbalg

Das Zylinderrohr (60) kann erst nach Demontage des Kegels (26) abgenommen werden. Siehe hierzu Kapitel Kegel → Ausführung mit Faltenbalg.

11.8 Kegel

Je nach Ausführung wurde der Kegel (26) bereits demontiert.

Standard

- Kegel (26) mit der Spindel (50) aus dem Gehäuse (1) ziehen


Ausführung mit Faltenbalg

Der Kegel ist nur in Verbindung mit einem **neuen** Faltenbalg (142) austauschbar. Ein Austauschen des Faltenbalges (142) ist jedoch ohne neuen Kegel (26) möglich.

Siehe hierzu auch Kapitel [11.9] *Spindel* → *Ausführung mit Faltenbalg*.

11.9 Spindel**Standard**

Die Spindel (50) ist nur komplett mit dem Kegel (26) austauschbar.

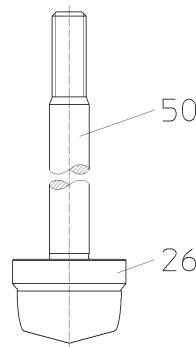

| |
|---|
| 26 * Kegel (kompl.) |
| 50 * Spindel |
| * empfohlenes Ersatzteil / Verschleißteil |

Abb. 18: Kegel- Spindelbefestigung Standard


Beispielhafte Darstellung mit Parabolkegel

Ausführung mit Faltenbalg

Die Spindel ist nur komplett mit dem Balgenaggregat (142) austauschbar.

- Spannhülse (51) entfernen
 - Hierzu das Balgenaggregat (142) unter Zuhilfenahme der Spindel (50) zusammenschieben
- Kegel (26) abschrauben
 - ⚠ VORSICHT!** Das Balgenaggregat (142) darf nicht auf Torsion beansprucht werden!
- Dichtung (140) ersetzen
- Die neue Spindel (50) mit Balgenaggregat (142) in den Zwischenflansch (6) einsetzen, Kegel (26) aufschrauben und verbohren

- Spannhülse (51) eintreiben

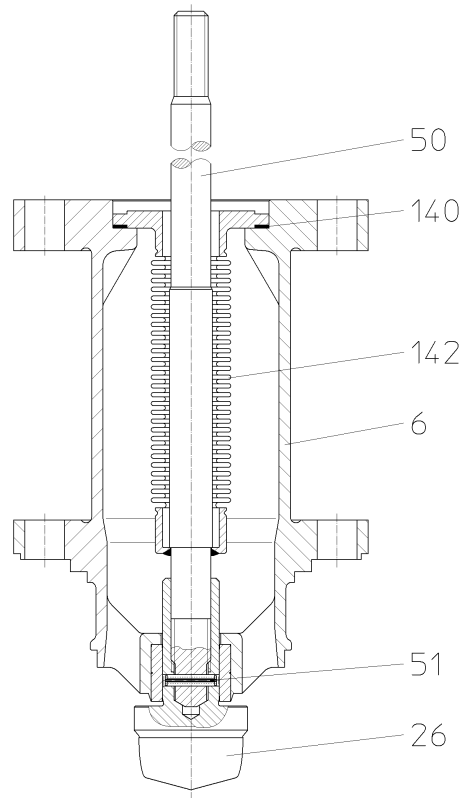


| | |
|---|-----------------|
| 6 | Zwischenflansch |
| 26 * | Kegel (kompl.) |
| 50 * | Spindel |
| 51 * | Spannhülse |
| 140 * | Dichtung |
| 142 * | Balgenaggregat |
| * empfohlenes Ersatzteil / Verschleißteil | |

Abb. 19: Kegel- Spindelbefestigung Faltenbalg
Beispielhafte Darstellung mit Parabolkegel

Ausführung mit Isoliersäule

Die Spindel (50) ist austauschbar.

- Spannhülse (51) entfernen
- Spindel (50) herausschrauben und austauschen
- Neue Spindel (50) mit dem Kegel (26) verschrauben und verbohren
- Spannhülse (51) eintreiben

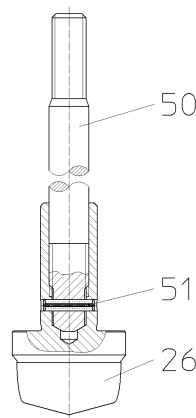

| | |
|---|----------------|
| 26 * | Kegel (kompl.) |
| 50 * | Spindel |
| 51 * | Spannhülse |
| * empfohlenes Ersatzteil / Verschleißteil | |


Abb. 20: Kegel- Spindelbefestigung Isoliersäule
Beispielhafte Darstellung mit Parabolkegel

Ausführung mit Druckentlastung

Die Spindel (50) ist austauschbar.

- 6-kt Mutter (57) abschrauben und austauschen

- Sicherungsscheibe (59) abnehmen und austauschen
- Spindel (50) aus dem Kegel (26) herausziehen

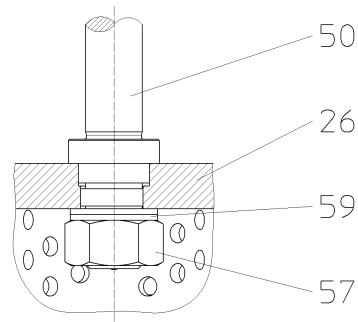


| |
|---|
| 26 * Kegel (kompl.) |
| 50 * Spindel |
| 57 * 6-kt Mutter |
| 59 * Sicherungsscheibe |
| * empfohlenes Ersatzteil / Verschleißteil |

Abb. 21: Kegel- Spindelbefestigung Druckentlastung
Beispielhafte Darstellung mit Lochkegel

11.10 Entlastungsdichtung - Detail Z (bei Ausführung mit Druckentlastung)

Quadring

- Dichtelement (198) und Stützringe (199) austauschen

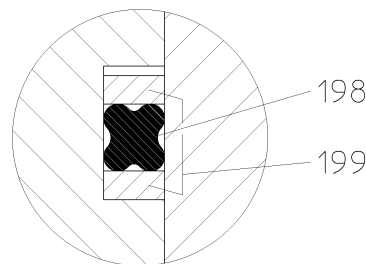


| |
|---|
| 198 * Dichtelement |
| 199 * Stützring |
| * empfohlenes Ersatzteil / Verschleißteil |

Abb. 22: Entlastungsdichtung Quadring - Detail Z

Kolbenringe

- Kolbenringe (177) mit einer Kolbenringzange demontieren
- HINWEIS!** Bei der Montage sind die Kolbenringe gemäß der eingepprägten Markierung „TOP“ in Bezug auf die jeweilige Anströmrichtung (FTO / FTC) zu positionieren. Die Kolbenringstöße sind 180 Grad versetzt zueinander anzuordnen.

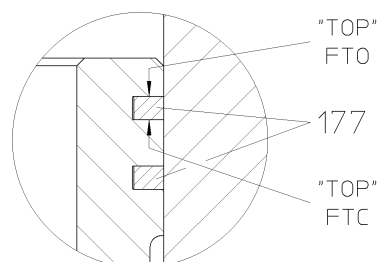

| |
|---|
| 177 * Kolbenring |
| * empfohlenes Ersatzteil / Verschleißteil |


Abb. 23: Entlastungsdichtung Kolbenringe - Detail Z

Varisealring

- Dichtelement (198) austauschen
 - Strömungsrichtung (FTO / FTC) beachten

HINWEIS! Vor der Montage das neue Dichtelement ggf. im Wasserbad erwärmen. Nach der Montage muss das gedehnte Dichtelement kalibriert werden. Hierzu kann das Zylinderrohr (60) als Kalibrierhülse verwendet werden.


FTO

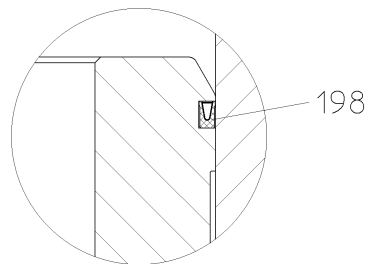

| |
|---|
| 198 * Dichtelement |
| * empfohlenes Ersatzteil / Verschleißteil |

Abb. 24: Entlastungsdichtung Varisealring FTO - Detail Z

FTC

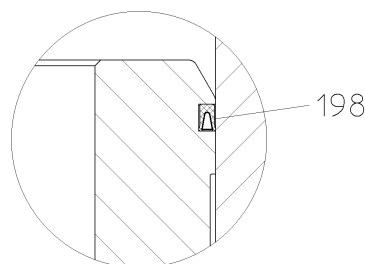

| |
|---|
| 198 * Dichtelement |
| * empfohlenes Ersatzteil / Verschleißteil |

Abb. 25: Entlastungsdichtung Varisealring FTC - Detail Z

11.11 Distanzrohr & Sitz


Standard

- Distanzrohr (182) und Sitz (20) aus dem Gehäuse (1) nehmen
- Dichtelement (180) austauschen

Ausführung mit Weichabdichtung – Detail Y

Flachdichtung & O-Ring

- Distanzrohr (182), Klemmring (181) und kompletten Sitz (20, 183, 184) aus dem Gehäuse (1) nehmen
- Dichtelement (184) und O-Ring (183) austauschen
- Dichtelement (180) austauschen

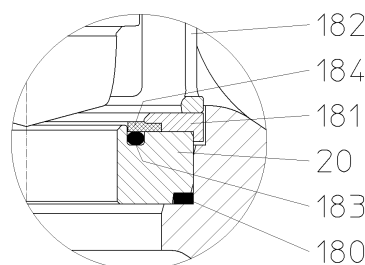

| |
|---|
| 20 * Sitz |
| 180 * Dichtelement |
| 181 Klemmring |
| 182 Distanzrohr |
| 183 * O-Ring |
| 184 * Dichtelement |
| * empfohlenes Ersatzteil / Verschleißteil |


Abb. 26: Weichabdichtung Flachdichtung & O-Ring - Detail Y

Beispielhafte Darstellung mit Parabolkegel

Trapezring

- Distanzrohr (182), Klemmring (181) und kompletten Sitz (20, 184) aus dem Gehäuse (1) nehmen

- Dichtelement (184) austauschen
- Dichtelement (180) austauschen

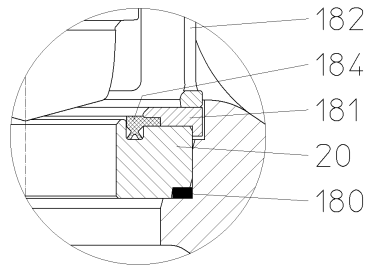

| |
|---|
| 20 * Sitz |
| 180 * Dichtelement |
| 181 Klemmring |
| 182 Distanzrohr |
| 184 * Dichtelement |
| * empfohlenes Ersatzteil / Verschleißteil |

Abb. 27: Weichabdichtung Trapezring - Detail Y
Beispielhafte Darstellung mit Parabolkegel

12 Drehmomenttabellen - Schraubenverbindungen

12.1 Schrauben nach DIN EN ISO 4017/4014, DIN 939

| Gewinde | Drehmoment [Nm/lbf ft] |
|---------|------------------------|
| | A2-70 |
| M8 | 13/10 |
| M10 | 30/22 |
| M12 | 50/37 |
| M16 | 120/90 |
| M20 | 230/170 |
| M24 | 390/290 |
| M27 | 580/430 |

12.2 Schrauben nach DIN 2510

| Gewinde | Drehmoment [Nm/lbf ft] | | | | |
|---------|------------------------|----------|---------|----------|-----------|
| | A2-70 | 1.7709 | 1.7218 | 1.4923 | 1.4913 |
| M10 * | 19/14 | 23/17 | 19/14 | 25/18 | 32/24 |
| M12 | 35/26 | 40/30 | 35/26 | 45/33 | 60/44 |
| M14 | 50/37 | 65/48 | 50/37 | 70/52 | 90/66 |
| M16 | 90/66 | 110/80 | 85/63 | 120/90 | 150/110 |
| M20 | 170/125 | 200/150 | 160/120 | 220/160 | 280/210 |
| M24 | 280/210 | 350/260 | 280/210 | 380/280 | 470/350 |
| M27 | 410/300 | 500/370 | 400/300 | 550/410 | 690/510 |
| M30 | 580/430 | 710/520 | 570/420 | 780/580 | 970/720 |
| M33 | 770/570 | 950/700 | 760/560 | 1000/740 | 1300/960 |
| M36 | 990/730 | 1200/885 | 960/710 | 1300/960 | 1600/1180 |

* Werksnorm

12.3 Schrauben nach ASME B16.5

| Gewinde | Drehmoment [Nm/lbf ft] | | |
|---------|------------------------|---------|----------|
| | A193B7 | A193B8 | A193B7M |
| ½"-UNC | 100/75 | 50/35 | 75/55 |
| ⅝"-UNC | 185/135 | 90/66 | 140/100 |
| ¾"-UNC | 325/240 | 155/110 | 250/180 |
| ⅞"-UNC | 520/380 | 250/180 | 400/300 |
| 1"-UNC | 780/580 | 370/270 | 600/440 |
| 1⅛"-UNC | 1100/800 | 520/380 | 840/620 |
| 1¼"-UNC | 1520/1120 | 730/540 | 1160/860 |

12.4 6-kt Mutter (57)

| Gewinde | Drehmoment [Nm/lbf ft] |
|---------|------------------------|
| | Kegelwerkstoff |

| Gewinde | Drehmoment [Nm/lbf ft] | |
|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | 1.4571, 1.4301, 1.4404, 1.4306 | Alle anderen Kegelwerk- stoffe |
| M20x1,5 | 300/220 | 350/260 |
| M24x1,5 | 500/370 | 600/440 |
| M36x3 | 1500/1110 | 2000/1480 |
| M48x2 | 3600/2660 | 4000/2950 |

13 Störungsbeseitigung



⚠️ WARNUNG

Nicht fachgerechte Arbeiten zur Störungsbeseitigung an der Armatur

Verletzungsgefahr!

- ▶ Bei allen Arbeiten zur Störungsbeseitigung an der Armatur sind die entsprechenden Hinweise dieser Betriebsanleitung bzw. die Betriebsanleitungen der zusätzlich angebauten Komponenten zu beachten.

Bei Problemen, die nicht in der folgenden Tabelle beschrieben werden, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Hersteller auf.

| Störung | Mögliche Ursachen | Maßnahme |
|---|---|---|
| Kein Durchfluss | Armatur geschlossen | Armatur mittels Antrieb öffnen |
| | Flanschabdeckungen (Transportschutz) wurde nicht entfernt | Flanschabdeckungen entfernen |
| Zu geringer Durchfluss | Armatur nicht ausreichend geöffnet | Armatur mittels Antrieb öffnen |
| | Verstopfung im Rohrleitungssystem | Rohrleitung überprüfen |
| | Falsche Armatur bzw. falscher Kvs-Wert gewählt | Armatur mit richtigem Kvs-Wert einsetzen |
| Spindel bewegt sich ruckartig | Stopfbuchsschraube zu fest angezogen (bei Armaturen mit nachstellbarer Spindelabdichtung) | Stopfbuchsschraube etwas lösen Dichtigkeit muss erhalten bleiben |
| Spindel bzw. Kegel bewegt sich nicht | Stopfbuchsschraube zu fest angezogen (bei Armaturen mit nachstellbarer Spindelabdichtung) | Stopfbuchsschraube etwas lösen Dichtigkeit muss erhalten bleiben |
| | Sitz und Kegel stark verschmutzt | Sitz und Kegel reinigen |
| | Spindel oder Kegel haben, aufgrund von Verunreinigungen im Medium, in ihrer Führung gefressen | Spindel, Kegel und Führungen austauschen |
| Spindelabdichtung ist undicht | Stopfbuchsabdichtung beschädigt oder verschlissen | Dichtelemente austauschen |
| | Stopfbuchsvorspannung zu gering (bei Armaturen mit nachstellbarer Spindelabdichtung) | Stopfbuchsschraube nachziehen |
| Zu hohe Leckrate in geschlossenem Zustand | Dichtkanten an Kegel und/oder Sitz beschädigt | Kegel und/oder Sitz nacharbeiten bzw. austauschen |
| | Verschmutzungen/Fremdkörper in der Armatur | Innenraum der Armatur reinigen, ggf. Schmutzfänger vorsehen |
| | Entlastungsdichtung bei Druckentlasteten Armaturen verschlissen | Dichtelement austauschen |
| | Schließkraft des Antriebs zu gering | Stärkeren Antrieb verwenden, Betriebsdaten prüfen |

14 Entsorgung und Recycling



WARNUNG

Gesundheitsgefährdende Betriebsmedien und Hilfsstoffe

Gefährdung für Personen und Umwelt!

- ▶ Geeignete Schutzausrüstung tragen
- ▶ Soweit zutreffend, Spülmedium oder Restmedium auffangen und entsorgen. Besonderes Augenmerk ist auf die Toträume (Druckausgleich, Faltenbalgen etc.) zu richten
- ▶ Gesetzliche Bestimmungen zur Entsorgung von gesundheitsgefährdenden Medien beachten

ARCA Produkte sind modular aufgebaut und können, in folgende Komponenten, stofflich getrennt und sortiert werden.

- Elektronikbauteile
- Metalle
- Kunststoffe
- Fette und Öle
- Verpackungsmaterial

Generell gilt:

- Fette und Öle sind in der Regel wassergefährdende Stoffe, die nicht in die Umwelt gelangen dürfen
- Demontiertes Material einer geregelten Entsorgung bzw. der getrennten stofflichen Verwertung zuführen
- Nationale Entsorgungsvorschriften beachten



www.arca-valve.com